

Trebolit vindskyddspapp AC350

Trebolit Veggpapp AC480

SE Monteringsanvisning

För att undvika att nederbörd skadar byggnaden under byggtiden ska fasaden täckas med fasadmaterialet så fort som möjligt efter det att vindskyddspappen är monterad.

I montaget ska man alltid säkerställa god ventilation mellan vindskyddet och fasadmaterialet, ex en träpanel. Spiklistor får inte placeras så att luftströmning eller dräneringen bakom fasadbeklädnaden hindras.

Tänk på att vara noga med att täta skarvar och anslutningar mot andra byggdelar. Bäst resultat uppnås då vindskyddspappen kläms mot ett fast underlag med hjälp av klämlist eller spikläkt.

Ventilation av luftspalten säkerställs genom att fasadmaterialet spikas/skurvas på en distansbildande spikläkt av trä eller stål.

Läktingen ska vara anpassad så att ventilerande luftströmmar ska kunna passera i spalten samt vara tillräckligt öppen i under och överkant så att luft kan passera.

Under montaget fästs vindskyddspappen provisoriskt med rostfri byggklammer eller pappspik.

NO Monteringsanvisning

For å unngå at nedbør skader bygningen i byggetiden, skal fasaden dekkes med fasadmaterialet så snart som mulig etter at vindbeskyttelsespappen er montert.


Ved monteringen skal man alltid sørge for god ventilasjon mellom vindbeskyttelsen og fasadmaterialet, f.eks. et trepanel. Spikerlister må ikke plasseres slik at luftstrøm eller drenering bak fasaddekningen hindres.

Vær nøye med å tette skjøter og tilslutninger til andre bygningsdeler. Best resultat oppnås når vindbeskyttelsespappen klemmes mot et fast underlag ved hjelp av klemlist eller spikerlekt.

Ventilasjon av luftspalten sikres ved at fasadmaterialet spikres/skrus på en avstandsdannende spikerlekt av tre eller stål.

Lektingen skal være tilpasset slik at ventilerende luftstrømmer skal kunne passere i spalten samt være tilstrekkelig åpen i under- og overkant slik at luft kan passere.

Ved montering festes vindbeskyttelsespappen provisorisk med rustfrie byggklammer eller pappspiker.

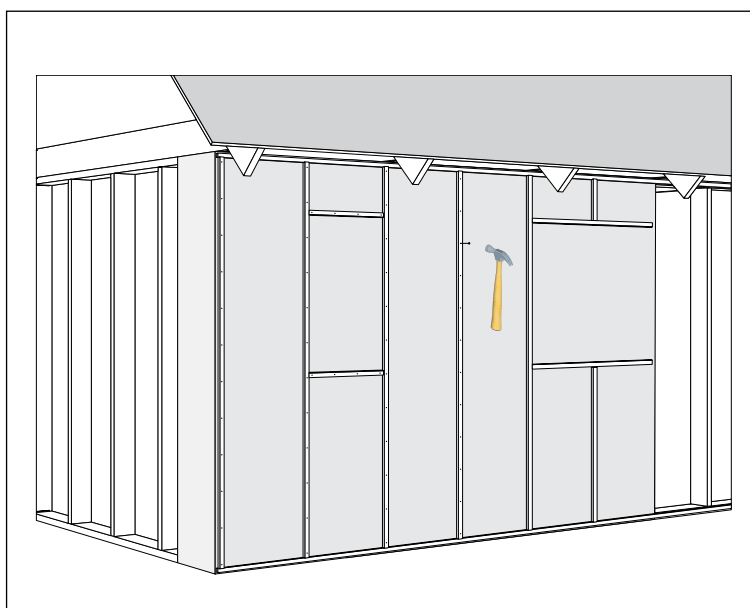

SE

För att färdigställa montaget ska vindskyddspappen fästas mot regelverket (horisontellt eller vertikalt) med en klämlist för att säkerställa att pappen inte skadas av vid kraftig vind. Klämlisten ska spikas med räfflad trådspik, 50×20, cc-avstånd max 200 mm.

Vertikal panel (ex lockpanel och dylikt) spikas på horisontell spikläkt av lämplig dimension. Detta betyder att luftning och drängering av fasaden måste säkerställas med hjälp av en spikläkt som fästs in på klämlisten som håller vindskyddspappen på plats.

Horisontell panel spikas på vertikal spikläkt som även kan användas för att klämma skarvar i vindskyddspappen samt förhindra att pappen skadas av vinden.

Vertikal skarvar

Vertikal skarvar ska ha ett överlapp på minst 50 mm och klämmas med klämlist minst 12 mm tjock och minst 45 mm bred. Skarvning ska utföras över reglar o.d. Spiklisten ska spikas med räfflad trådspik, 50×20, cc-avstånd 100 mm. Dimension för spiklist i mot syll och hammarband ska väljas så att luft kan passera i under- och ovankanten på fasaden samt att väggen är dränerad för inträngande vatten.

NO


For å ferdigstille monteringen skal vindbeskyttelsesappen festes mot reisverket (horisontalt eller vertikalt) med en klemlist for å sikre at pappen ikke skades av kraftig vind. Klemlisten skal spikres med riflet trådspiker, 50×20, cc-avstand maks. 200 mm.

Vertikalt panel (f.eks. lokkpanel og liknende) spikres på horisontal spikerlekt av egnet dimensjon. Dette betyr at lufting og drenering av fasaden må sikres ved hjelp av en spikerlekt som festes inn på klemlisten og holder vindbeskyttelsesappen på plass.

Horisontalt panel spikres på vertikal spikerlekt, som også kan brukes for å klemme skjøter i vindbeskyttelsesappen samt hindre at pappen skades av vinden.

Vertikale skjøter

Vertikale skjøter skal ha en overlapping på minst 50 mm og klemmes med klemlist minst 12 mm tykk og minst 45 mm bred. Skjøting skal utføres på bjelker o.l. Spikerlisten skal spikres med riflet trådspiker, 50×20, cc-avstand 100 mm. Dimensjon for spikerlist mot sville og toppsville skal velges slik at luft kan passere i under- og overkant av fasaden samt at veggen er drenert for inntrengende vann.

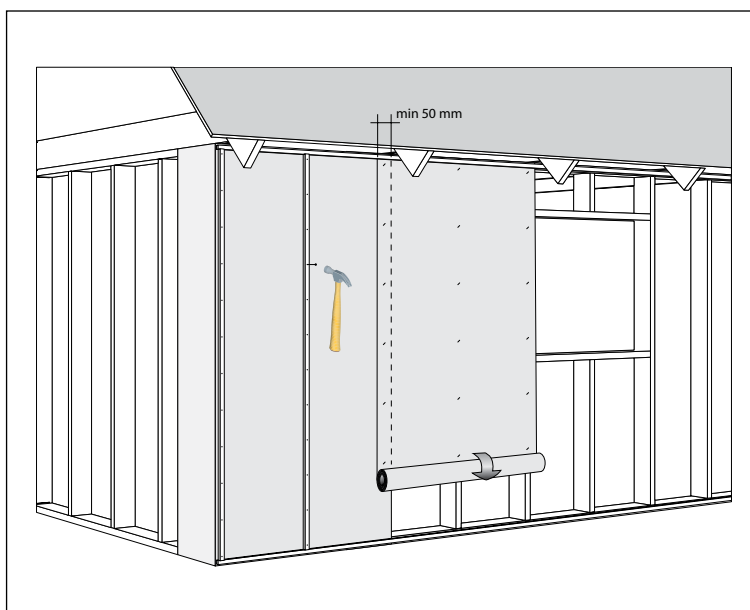

Vertikal skarv ska överlappa minst 50 mm och klämmas med läkt/list. /
Vertikal skjøt skal overlappe minst 50 mm og klemmes med lekt/list.

SE

Horisontella skarvar

Horisontella skarvar ska ha ett överlapp på minst 50 mm och klämmas med klämlist max 12 mm tjock och minst 45 mm bred. Skarvning ska utföras över reglar o d. Spiklisten ska spikas med räfflad trådspik, 50×20, cc-avstånd 100 mm.

Genomföringar (rör, kanaler etc.) arrangeras så att den löper igenom exempelvis ett skivmaterial som är fäst i byggnadens stomme. Trä en väl tillpassad bit av vindpappen över genomföringen och fäst in kanterna genom att klämma med spikläkt mot skivmaterialet. Täta mellan genomföringen och skivmaterialet/vindskyddspappen med hjälp av lämplig fogmassa.

Vid skadat vindskydd ska så stor del av vindskyddet bytas. Se till att samtliga skarvar blir klämda.


NO

Horisontale skjøter

Horisontale skjøter skal ha en overlapping på minst 50 mm og klemmes med klemlist maks. 12 mm tykk og minst 45 mm bred. Skjøting skal utføres på bjelker o.l. Spikerlisten skal spikres med riflet trådspiker, 50×20, cc-avstand 100 mm.

Gjennomføringer (rør, kanaler osv.) arrangeres slik at de går gjennom eksempelvis et platemateriale som er festet til bygningens stamme. Træ en godt tilpasset bit av vindpappen over gjennomføringen og fest inn kantene ved å klemme med en spikerlekt mot platematerialet. Tett mellom gjennomføringen og platematerialet/vindbeskyttelsespap-pen ved hjelp av et egnet tetningsmasse.

Ved skadd vindbeskyttelse skal like stor del av vindbeskyttelsen byttes. Påse at samtlige skjøter blir klemt.

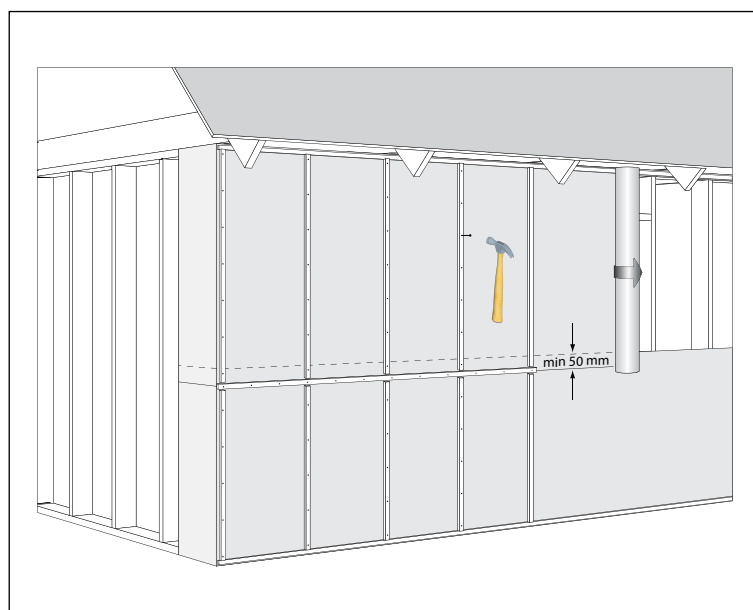

Horisontell skarv ska överlappa minst 50 mm och klämmas med läkt/list. /
Horisontal skjøt skal overlappe minst 50 mm og klemmes med lekt/list.